

O Departamento de Engenharia Komeco vem através deste boletim repassar informações relativas as causas do código "F4", linha split high wall KOHI 1 HX (INVERTER).

A seguintes verificações devem ser realizadas:

F4	–	Falha no motor do ventilador (unidade interna)	1. verifique se o conector do motor está bem encaixado na PCB. 2. verifique se o motor está danificado, o motor deve ser substituído quando ele estiver danificado. 3. verifique os <u>tiristores</u> da PCB e componentes relacionados e substitua-a PCB se estiverem danificados.
F4	20	Falha no acionamento do motor do ventilador (unidade interna)	1. verifique se os cabos de interligação "1" e "2" entre as unidades interna e externa estão conectados corretamente.

Com destaque como causa a **inversão de ligação entre os fios "1" (fase) e "2" (neutro) entre as unidades internas.**

Atenção sempre realizar a conferência da interligação para evitar substituição de peças sem necessidade.