ALTERAÇÃO DE PEÇAS - MODELO KO 31D/DI

INFORMATIVO TÉCNICO – 001/16

Publicado em	Abreviação	Revisão
20/06/2016	ITAQC_001/16	RER.00

O Departamento de engenharia e P&D informa que devido a alterações no modelo KO31D/DI é necessário a atenção quanto a manutenção. Conforme informado no boletim técnico BTAQC _001_16 o modelo KO 31D/DI sofreu alterações em quatro peças.

Vamos ajudar a identificar a diferença entre o modelo novo e antigo. Veja abaixo:

PEÇAS ALTERADAS			
ATUAL		**NOVO**	
Código	**Descrição**	**Código**	**Descrição**
0100022011	PAINEL DIGITAL	0100022172	PAINEL DIGITAL 2016
0100020062	PLACA DE CONTROLE	0100022170	PLACA DE CONTROLE 2016
0100020371	USINA	0100022169	USINA 2016
		0100022205	CABO INTERLIGAÇÃO USINA

ALTERAÇÃO DETALHADA	
PLACA DE CONTROLE 2016	
NOVA	**DESCRIÇÃO**
	PLACA COM SAÍDA DE TENSÃO PARA USINA PASSOU A SER EM TENSÃO ALTERNADA 110VAC, ALTERANDO O POSICIONAMENTO DO CONECTOR DA USINA.
DETALHE	**DESCRIÇÃO**
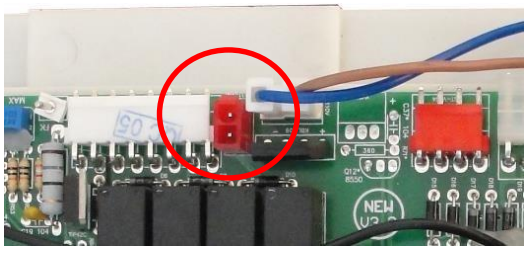	CONETOR DA USINA PASSA A TER DOIS PINOS E SER NA POSIÇÃO VERTICAL.
PLACA DE CONTROLE	
ATUAL	**DESCRIÇÃO**

	PLACA POSSUI SAÍDA DE TENSÃO PARA USINA EM TENSÃO CONTINUA 5VDC.
	CONETOR DA USINA POSSUI TRES PINOS E POSSUI POSSIÇÃO HORIZONTAL, ASSIM COMO DEMAIS PINOS.

PAINEL DIGITAL 2016	
NOVO	**DESCRIÇÃO**
	PAINEL POSSUI CABO DE CONEXÃO COM DOIS FIOS E DOIS PINOS NO CONECTOR.
DETALHE	**DESCRIÇÃO**

	CONECTOR COM DOIS PINOS.
PAINEL DIGITAL	
ATUAL	**DESCRIÇÃO**

	PAINEL POSSUI CABO DE CONEXÃO COM TRÊS FIOS E TRÊS PINOS NO CONECTOR.
DETALHE	**DESCRIÇÃO**
	CONECTOR COM TRÊS PINOS

USINA 2016	

NOVO	**DESCRIÇÃO**
	USINA POSSUI DOIS PINOS PARA CONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE ENTRADA EM 110VAC.
DETALHE	**DESCRIÇÃO**
	OS CABOS DE CONEXÃO COM OS ELETRODOS PASSA A TER A MESMA ESPESSURA.
USINA	
ATUAL	**DESCRIÇÃO**
	A USINA POSSUI UM CONECTOR PARA CONEXÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO. TENSÃO DE ENTRADA VDC.
DETALHE	**DESCRIÇÃO**
	CABOS DE CONEXÃO COM OS ELETRODOS POSSUI ESPESSURA DIFERENTE.

As peças novas serão compatíveis somente com os equipamentos posteriores ao processo VW-001/16. Para modelos anteriores, quando se fizer necessário a troca de uma das peças descrita acima (placa, painel ou usina) será necessário a substituição dos três componentes, devido à falta de compatibilidade entre modelos.

Em caso de dúvidas entre em contato nosso SAT (0800 707 4350 ou 4007 1351)

Departamento de Engenharia e P&D, 20 de junho de 2016.